

Arquitecto:

Juan Pablo Rosales Tinoco

Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Arquitecto Rosado:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios (Técnico Profesionales) Número 60-2015**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 18-2015**, correspondiente al mes de julio del 2015, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie B y correlativo No. 000052.

Actividades Realizadas:

1. Asesoría y supervisión en la continuación y finalización de los trabajos de restauración y consolidación de la pared Este, pared Oeste, y culata Norte de la cámara 2C, del edificio 5E-58, grupo "G".
2. Asesoría y supervisión en el embonado realizado en la parte superior de la bóveda de la cámara 2C, edificio 5E-58, grupo "G".
3. Se continua con la supervisión en la elaboración de polvillo, que servirá como desgrasante en la mezcla que se utilizará en la restitución de volumen con la técnica de adicionamiento de mezcla en los sillares en mal estado de conservación
4. Asesoría y supervisión en el adicionamiento de mezcla en los sillares que presentan algún grado de pulverización y que componen el paramento Sur de la cámara No. 8. edificio 5E-58, grupo "G".
5. Asesoría y supervisión en los trabajos de restitución de volumen en el segundo cuerpo de la plataforma de sustentación fachada Oeste, extremo Sur, del edificio 5D-105.
6. Asesoría y supervisión en la elaboración de lejía, para la elaboración de mezcla que servirá en los trabajos de restauración en el edificio 5D-105.
7. Se supervisó la elaboración de mezcla en donde se utilizó 45 carretadas de tierra caliza, 50 tambos de lejía, cal con agua reposada, y 8 cubetas de agua, que servirá para la restitución de volumen del segundo cuerpo fachada Oeste, 5D-105.

Resultados Obtenidos:

1. Se trabajó en la Pared Este colocando 10 sillares de 0.60m. de largo por 0.20m. de ancho por 0.26m. de alto, que nos hacen un total de 0.60 metros cuadrados de restauración en la pared Este. En la pared Oeste de la bóveda se colocaron 8 sillares de 0.50m. de largo por 0.27m. de ancho por 0.26m. de alto. Que vienen siendo 0.40 metros cuadrados de restauración en la pared Oeste. En la culata Norte se colocaron cuatro sillares de 0.64m. de largo por 0.25m. de ancho por 0.26 de alto, que nos hacen 0.12 metros cuadrados restaurados en la culata Norte de la cámara 2C del edificio 5E-58, grupo "G". En total se restauraron 1.12 metros cuadrados. De material se utilizó: 12 cubetas de cinco galones de mezcla, 6 Tambos de agua, 90 cuñas.
2. Se embonó la parte superior exterior de bóveda de la cámara 2C del edificio 5E-58, grupo "G". que nos hacen un total de 2.00 metros cuadrados de restauración.
3. Se trabajó en la producción de polvillo, que consiste en la trituración de la piedra de fuego o sílice. Produciéndose 8 cubetas concreteras de polvillo.
4. Se trabajo en el adiconamiento de mezcla en los sillares que presentan algún grado de pulverización. Utilizándose 7 cubetas de cinco galones de mezcla, se utilizó una cubeta concretera de cuñas, dos cubetas de agua.
5. Se continua con trabajo en la restitución de volumen del segundo cuerpo fachada Oeste, extremo Sur, de la plataforma de sustentación del edificio 5D-105. En donde se obtuvo un avance de 3.00 metros cuadrados de volumen, en donde se utilizaron 370 piedras de embone de diferente tamaño, utilizándose 30 tambos de mezcla y 10 cubetas de cinco galones de agua.
6. Elaboración de lejía que consiste en hacer una mezacila de cal con agua y ponerla a reposar para poder utilizarla en la elaboración de la mezcla. En donde se utilizaron 45 sacos de cal hidratada diluyéndolo en 50 tambos de agua.
7. Se supervisó la elaboración de mezcla en donde se utilizó 45 carretadas de caliza 50 tambos de lejía, cal con agua reposada, y 8 cubetas de agua, que servirá para la restitución de volumen del segundo cuerpo fachada Oeste, 5D-105.

Vo.Bo.


Lic. Jorge Enrique Chocón Tún
Administrador General
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural


BENITO RAFAEL BURGOS MORALES