

Arquitecto:

José Luis Menéndez Ronquillo

Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Arquitecto Menéndez:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios (Técnico Profesionales) Número 60-2015**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial **Número 18-2015**, correspondiente al mes de noviembre de 2015, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie B y correlativo No. 00057.

Actividades Realizadas:

1. Asesoría y Supervisión en los trabajos de consolidación de la jamba Sur del cámara No.8, edificio 5E- 58, grupo "G", utilizandola técnica de embonado y adiconamiento de mezcla.
2. Asesoría y Supervisión en los trabajos de consolidación de la jamba Norte de la puerta centra, en su lado Oeste del edificio 5E- 58, grupo "G".
3. Asesoría y Supervisión en el inicio de la restauración y consolidación de la columnas finjidas 1,2,3 y 4 del paramento Oeste exterior extremo Sur de la cámara No.10, edificio 5E- 58, grupo "G".
4. Asesoría y supervisión en la Extracción de piedra caliza para sillares en cantera que se ubica en la ruta que va de Tikal hacia Huaxactún, que servirá para los trabajos de restauración y consolidación en la cámara Sur.
5. Asesoría y supervisión en la elaboración del registro gráfico de la cámara Sur del edificio 5D-105.
6. Apoyo a la Unidad de mantenimiento con cinco operativos para los trabajos de embarillado y enguanado en ranchos que cubren los mascarones del Chack, en la Acrópolis Norte, Plaza Mayor.

Resultados Obtenidos:

1. Consolidación de los sillares que conponen el muro de la jamba Sur-Oeste, que presentan problemas de pulverización y erosión. Se trabajó con la técnica de adiconamiento de mezcla preparada con tierra caliza, cal y polvillo. En donde se finalizó el trabajo de la jamba Sur, pasillo Central Edificio 5E-58, grupo "G", con un avance de del 2.88 metros cuafrados.

Para los trabajos de consolidación se utilizaron 3 cubetas de las grandes de mezcla

preparada con polvillo, 1 cubeta de cuñas, una cubeta de agua de lejía.

2. Consolidación de la jamba Norte, extremo Oeste, del pasillo central del edificio 5E-58, grupo "G", en donde el embone viejo se encuentra en mal estado de conservación. Se enbonó un área de 1.60m. por 2.40m. de alto. Utilizando dos cubetas de piedra para embone, 4 cubetas grandes de mezcla de tierra caliza con cal reposada, 1 cubeta concretera de cuñas, 1 garrafón de agua de lejía, 1 cubeta de agua.

3. Se trabajaron las columnas 1, 2, 3 y 4, del paramento Oeste exterior, extremo Sur de la cámara No. 10, del edificio 5E-58, grupo "G", en donde se consolidó un área de 4.00 metros cuadrados. Se trabajó en la consolidación con la técnica del adicionamiento de mezcla que se le realiza a la piedra en mal estado de conservación, con el objeto de consolidar la piedra y devolverle su volumen.

4. Se trabajó en la extracción de bloques de piedra caliza para que sirvan para la restitución de sillares y sillares faltantes. El trabajo consiste en cortar poco a poco con un acha la piedra con medidas de 0.90m de largo por 0.40m de ancho, por 0.40m de alto. Se cortaron 30 piedras de 0.90m de largo por 0.40m de ancho que nos hacen 0.324 metros cúbicos de piedra extraída.

5. Se trabajó en coordinación con el equipo de dibujo en el registro gráfico que consistió, en realizar los dibujos de corte Norte-Sur; Este-Oeste, Planta, Elevación de muros en las fachadas Este, Oeste, Norte y Sur, de la cámara Sur del edificio 5D- 105.

6. Apoyo a la Unidad de mantenimiento para los trabajos de embarillado y Enguanado de techo que cubre al Chaack, Dios de la lluvia, en la acropólis Norte, con un área 4.00m X 7.00m. que nos hacen un total de 28 metros cuadrados de techo nuevo.

Nota:

Las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mi contrato administrativo No. 60-2015 y Acuerdo Ministerial No. 18-2015, y se amplía información con detalles y fotografías en el informe de avances entregado a la administración.

Vo.Bo. Lic. Eimer Antonio Tun Castellanos



Administrador General
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

BENITO RAFAEL BURGOS MORALES