

Licenciada:
Gladys Elizabeth Pálala Galvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Licda: Pálala Galvez

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 1071-2017**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial **Número 34-2017**, correspondiente al mes de julio del 2017, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie B y correlativo No. 000104.

Actividades Realizadas:

1. Asesoría y supervisión en la continuación de la restauración y consolidación en el paramento Este exterior , entre recinto Sur y Recinto Central del edificio 5D-105.
2. Asesoría y Supervisión en la elaboración de mezcla para los trabajos de restauración en el edificio 5D-105.
3. Asesoría y supervisión en a continuación del ombonado sobre el paramento Oeste interior y exterior del Recinto Central del edificio 5D-105.
4. Asesoría y su pervisión en la resttución de volumen a sillares en mal estado que conforman los muros del recinto Sur del edificio 5D-105.
5. Aesoría y Supervisión en el refinado de mezcla fina para consolidar estuco y pisos.
6. Asesoría y supervisión en el inyectado de grietas en muro Norte parte superior.
7. Asesoría y supervisión en el labrado de piedra para sillares .

Resultados Obtenido:

1. Los trabajos de restauración y consolidación en el paramento Este exterior, etre Recinto Sur y Recinto Central de edificio 5D-105, consistió en la restauración de 3.00 metros cuadrados de muro, . Se utilizó 8 cubetas de mezcla, 5 cubetas de agua.
2. El trabajo consistió en la elaboreación de mezcla utilizando 21 carretadas de tierra

caliza, mas 21 carretadas de cal reposada, 24 tambos de agua, se bate hasta conseguir una mezcla homogénea. material que será utilizado en los trabajos de reatauración y consolidación de la cámara central edificio 5D-105.

3. los trabajos consistieron en la restitución de volumen con piedra de embone en la parte superior del paramento Oeste del recinto central, deledificio 5D-105. Se trabajó un área de 4.17m²", en donde se utilizaron 240 piedras para embone, 17 tambos de mezcla, 9 Tambos de leña y 2 tambos de agua.
4. Se trabajaron los sillares en mal estado de conservación de la segunda hilada del muro Oeste interior del recinto Sur del edificio 5D-105. Los sillares son los siguientes: B-10; B-11.; B-12.; C-.; D-4.; D-5, D-6, G-7. Utilizándose 4 cubetas de mezcla fina, 2 cubetas de agua de leña, 2 cubetas de cuñas. 1 cubeta de agua. Jamba Norte se trabajaron los sillares siguientes: A-1 A-2 y A-3.; Muro Norte: se trabajaron los sillares siguientes: A-1, A-2, A-3, B-2, B-3; E-3; F-3; utilizándose 1 cubeta de mezcla fina 1 cubeta de leña 1 cubeta concretera de cuñas, 1 cubeta de agua. Se trabajo un área de 3.00m².
5. El trabajo consistió en pasar la mezcla en un molino de nixtamal para refinarla produciendo 2 tambos de mezcla refinada.
6. El trabajo consistió en sellado de grietas en el muro Norte parte superior. Se rellenaron 4 metros de grietas en donde se utilizaron 2 tambos de mezcla 1 cubeta de cuñas, 1 tambo de agua.
7. Los trabajos consistieron en labrado y tallado de 27 piedras de 0.60 X 0.30 X 0.40. que nos hacen un total de 2.40m². de roca caliza extraída.

Nota:

- Las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mi contrato administrativo No. 1071-2017 y Acuerdo Ministerial No. 34-2017, y se amplía la información con detalles y fotografías en el informe de avances entregado a la administración.

Vo. Bo.



BENITO RAFAEL BURGOS MORALES

ING. Rafael Burgos
Sub-Administrador
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural