

Licenciada:
Gladys Elizabeth Pálala Galvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Licda: Pálala Galvez

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 1071-2017**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial **Número 34-2017**, correspondiente al mes de agosto del 2017, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie B y correlativo No. 000105.

Actividades Realizadas:

1. Asesoría y supervisión de los trabajos de restitución de volumen sobre el muro Este exterior , entre Recinto Sur y Recinto Central del edificio 5D-105.
2. Asesoría y supervisión en la restauración y consolidación del muro Este interior extremo Sur del Recinto Central del edificio 5D-105.
3. Asesoría y Supervisión en sellado de grietas en el paramento Sur y Norte, de Recinto Central del edificio 5D.105.
4. Asesoría y supervisión en el labrado de piedra caliza para sillares.
5. Asesoría y supervisión en la elaboración de mezcla.
6. Coordinación con el encargado de transporte en el traslado de agua, del pozo hacia el lado posterior del Templo V.
7. Apoyo a la Unidad de Dasonomía en el desrame y corte de árboles de Ramón y de Guaya, que se encontraban en la parte superior y frontal del edificio 5D-105.

Resultados Obtenido:

1. Los trabajos de restauración sobre el muro Este exterior entre recinto Sur y recinto central consistió en la restitución de volumen con embone. Trabajándose un área de 5.70m. X 1.60m. que nos hace un área de 9.12m2. En donde se utilizaron 750 piedras de diferentes tamaños, 15 cubetas de mezcla, 8 cubetas de agua.

2. Los trabajos de restauración en el muro Este interior, extremo Sur del recito central del edificio 5D-105, consistieron en desmontar los sillares que se encuentran movidos de su lugar original y los que se encuentran en mal estado de conservación para luego colocarlos de nuevo en su posición original. Las piedras quebradas se restituyen por otra nueva del mismo tamaño se desmontaron y se colocaron 24 sillares distribuidos en cinco hiladas de piedras que forman el muro Este interior, extremo Sur. Se trabajó un área de 3.60m. de largo por 1.80m. que nos hace un área de 6.48m.2, de muro restuarado. Se utilizaron 9 cubetas de mezcla, 8 sillares nuevos, 4 cubetas de agua, 5 cubetas de cuñas de pedernal
3. En el muro Sur, cámara central del edificio 5D-105, los trabajos consistieron en rellenar tres grietas verticales que se encuentran en la parte central del muro y otra en la esquina Sur-oeste, del recinto. Las grietas miden 1.00m. de largo por 0.05m. de ancho por 0.10m de profundidad. Que nos hacen un área de 0.35m2. de restauración.
4. Los trabajos consistieron en el tallado de 10 piedras para sillares, que servirán en la restauración del muro Este interior, extremo Sur de la cámara central del edificio 5D-105.
5. En la elaboración de mezcla consistió en mezclar en una piletas 30 sacos de cal reposada, 30 carretasdas de tierra caliza y 25 tambos de agua, batiendo hasta llegar a una mezcla homogénea y consistente.
6. En conjunto con la unidad de transporte se trasladron dos tinacos de agua del pozo, hacia el lado posterior del templo V, agua que servirá para los trabajos de restauración en el edificio 5D-105.
7. Se apoyo con dos operativos para el desrrame y corte de 2 árgoles de Ramón y 1 de Guaya, que se encontraban en la parte superior y fachada Este del edificio 5D-105. Posteriormente al corte de los árboles se procedió a retirar la ramas y troncos cortados con el objeto de despejar el área.

Nota:

- Las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mi contrato administrativo No. 1071-2017 y Acuerdo Ministerial No. 34-2017, y se amplia la información con detalles y fotografías en el informe de avances entregado a la administración.

Vo.Bo.



Sub Administrador
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

BENITO RAFAEL BURGOS MORALES

Ing. Benito Rafael Burgos Morales
Pérez Rivera